

	کانکتور دندانه دار عایق (انشعاب روشنایی) IPC1001/2	
	Main: Al/Cu 16-95 mm²	Tap: Al/Cu 1.5-10mm²

ابزار آلات			
W11	W17	بکس 13	آچار بکس
			

1 	2 
3 	4 

دستور العمل نصب

1. مهره کانکتور را تا قرار گیری هادی درون کانکتور باز نمائید.
2. بوسیله آچار جداکننده کابل (W11) هادی مورد نظر را از دسته کابل جدا نمائید. هادی را درون کانکتور در محل کابل اصلی قرار دهید. سپس هادی انشعاب را تا انتهای تیوب کانکتور وارد نمائید.
3. از قسمت زیرین، کانکتور را بوسیله آچار جنرال کانکتور (W17) نگه دارید. تا جدا شدن سربر از مهره ، بوسیله آچار بکس و بکس شماره 13 ، پیچ را سفت نمائید.
برای مدل کانکتور روشنایی بدون سربر گشتاور سفت کردن پیچ 9-11 نیوتن متر می باشد.

الزامات نصب

1. از سفت کردن مهره بعد از سربر شدن مهره جدا خودداری شود.
2. برای اطمینان از صحت نصب و بهره برداری کانکتور، استفاده از تجهیزات جانبی هنگام نصب الزامی می باشد.
3. عدم پیروی از دستور العمل نصب ممکن است سبب صدمه جدی به محصول و عملکرد آن گردد.
4. این شرکت در مقابل موارد و مسائلی که ناشی از نصب اشتباه و عدم استفاده از نکات ایمنی بروز نماید هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
5. نصب حتما توسط پرسنلی که به اندازه کافی دانش ایمنی و نصب مربوط به تجهیزات الکتریکی را دارند انجام شود.