

	کانکتور فول بيمتال (با مهره سرير)	
	CO1046/2	
		Main :Al/Cu 6-95 mm ²
		Tap: Al/Cu 6-95mm ²

ابزار آلات					
کاتر	تیوپ گريس	برس سيمي	W17	بکس 13	اچار بکس
					

1 	2 
3 	4 

دستور العمل نصب

1. ابتدا سائز حک شده بر روی کانکتور را با سائز کابل مورد نظر چک کنید تا با هم منطبق باشد. در صورتی که کابل (هم کابل اصلی هم کابل انشعاب) دارای روکش هستند ابتدا به اندازه طول کانکتور روکش کابل را با ابزار مناسب بردارید. مراقب باشید به هادی کابل آسیب نرسانید.
در صورتی که کابل شما بدون روکش است (مطابق شکل 1) هادی را با استفاده از برس سیمی اکسید زدایی نمائید.
2. برای جلوگیری از اکسید شدن مجدد بایستی سطح اتصال هادی و کانکتور را با گریس آغشته نمائید.
3. پیچ های کانکتور را شل نمائید. سپس هادی های مورد نظر را به صورت موازی بر روی شیار کانکتور قرار دهید .
4. بوسیله آچار کانکتور جنرال (W17) کانکتور را ثابت نگه داشته در حالتی که کانکتور مجهز به مهره سربر است آن را بوسیله آچار بکس 13 محکم نموده تا مهره سربر جدا شود ، در حالتی که کانکتور مهره سربر ندارد کانکتور را با آچار ترکمتر تا گشتاور 20-22 Nm محکم نمائید .
5. استفاده کاور بعد از نصب توصیه می شود.

الزامات نصب

1. از سفت کردن مهره بعد از سربر شدن مهره جدا خودداری شود.
2. برای اطمینان از صحت نصب و بهره برداری کانکتور، استفاده از تجهیزات جانبی هنگام نصب الزامی می باشد.
3. عدم پیروی از دستور العمل نصب ممکن است سبب صدمه جدی به محصول و عملکرد آن گردد.
4. این شرکت در مقابل موارد و مسائلی که ناشی از نصب اشتباه و عدم استفاده از نکات ایمنی بروز نماید هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
5. نصب حتما توسط پرسنلی که به اندازه کافی دانش ایمنی و نصب مربوط به تجهیزات الکتریکی را دارند انجام شود.